

神奈川県某工場内 作動油漏洩補修

施工日： 2016年1月26日
施工者： (株)折原製作所

(工場内作動油ドレン配管・継手部補修)

しみ程の漏れ有・漏れたまま補修



①施工箇所の確認 エルボの継手部から漏れが有るとの為、確認をさせて頂く。

②まず、漏れが有る継手の段差部分に、オリスチール(金属粉入りエポキシパテ)を充填する。



③次に、オリストープ(仮止め用テープ)を強く引張りながら巻き、仮止めを行う。

④続けて、もう片方の継手部分も補強の為、オリスチールを充填する。



⑤仮止め箇所の異常が無い事を確認の上、最後に、防食補強を兼ね備えた延命補強材マホータイ(特殊レジン含浸グラスファイバーテープ)を巻く。

⑥巻き終わり後、硬化剤の水を含ませ、巻いた方向と同じ方向に絞り、作業を終了する。